講課單元

【工程查核及品質常見缺失探討】


* 主講人:郭永芳

* 電 話:0920-851508

* E-MAIL : yeofu@mail2000.com.tw

* 主辦單位:台中市教育局 112年11月29日

公共工程施工品質管理制度之理念

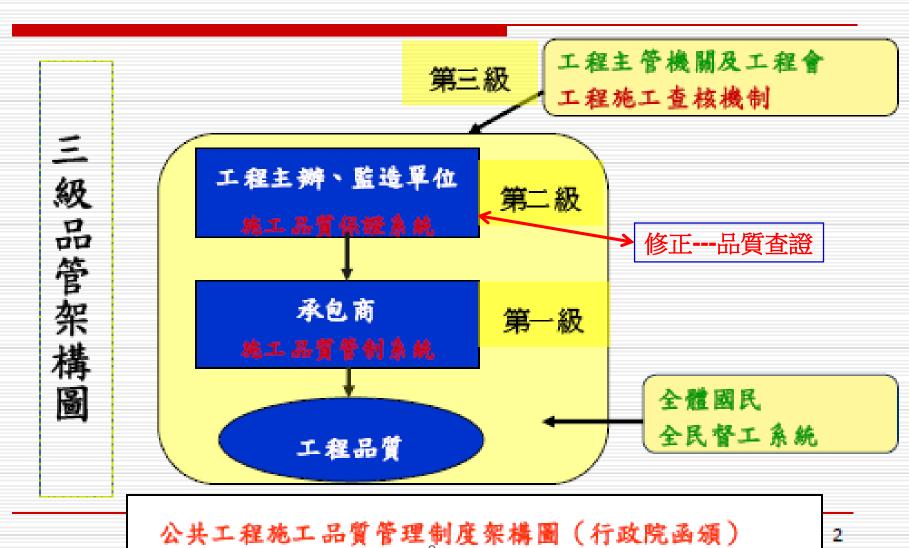

2

三級品管主要工作項目

承	包	葋	
(-	- 4	友)	

主辦機關/監造單位 (二級)

工程主管機關 (三級)

- 1. 訂定品質計畫並據以推動實施
- 2. 成立品管組織並訂定管理責任
- 3. 訂定施工要領
- 4. 訂定品質管理標準
- 訂定材料及施工檢驗程序並據 以執行
- 訂定自主檢查表並執行檢查
- 7. 訂定不合格品之管制程序
- 執行矯正與預防措施
- 9. 執行內部品質稽核
- 10. 建立文件紀錄管理系統
- 11. 填寫施工日誌
- 12. 提報品管人員與更換執行不 良者

監造單位:

- 1. 訂定監造計畫並據以推動實施
- 2. 成立監造組織
- 3. 審查品質計畫並監督執行
- 4. 客查施工計畫並監督執行
- 5. 抽驗材料設備品質
- 6. 抽资施工品管
- 7. 執行內部、外部品質稽核
- 8. 建立文件知錄管理系統
- 9. 填寫監造報表
- 10. 審查品管人員資格

主辦機關:

- 11. 審查監造人員資格,並上網 登錄品管人員及監造人員
- 12. 於契約內訂定相關品管規定, 並編列品管費用。另得視需要 設置工程督導小組

- 1. 設置查核小組
- 2. 實施查核
- 3. 追蹤改善
- 4. 辦理獎懲


公共工程品質管理制度之認知

查核結果

有下列情況之一者,應列為丙等:

- 鋼筋混凝土結構鑽心試體試驗結果不合格。
- 路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格。
- 路基工程壓實度試驗結果不合格。
- 主要結構與設計不符情節重大者。
- 主要材料設備與設計不符情節重大者。
- 其他缺失情節重大影響安全者。

施工現場品管組織表

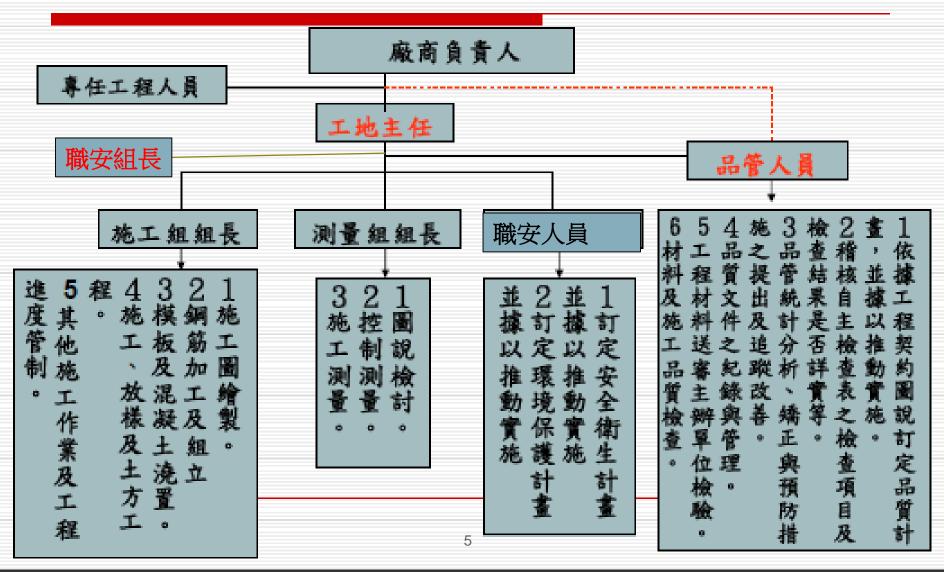

承商品管自主檢查表未落實執行、檢查標準未訂量化值。

參考範例: 自主檢查表檢 查標準應量化

> 自主檢查表 檢查標準有 定量化值。


自主檢查表,須 由現場工程師及 工地主任簽名押 日期


2.803.69	二重要使此次工事的诗人	E C 20 (4182)				
水道水池	主息学谱的标准保含有					
经营品里	POS-86-8002 - 144420m-52	y#17.698av/116364e0	10 元 6	(A)	98.10.	
经免押减	□ 50.0 m . 30.0	也不不能也 。 □也不完成依定				
检查物准	CREAM	河南南头南北东 产品北极条件	18			
05.00	W 00 00 T	44 在 10 /8		100	0.000	18,905
	1.000000000	A RECEIR				40
	2. 网络花栽	E-91598348 E-91598348		N-SAD SAAAD SAAAD SAAAD SAAAD	新15. 约支 新15. 约支 表17. 初支	o
	S. Makeum Kod	Constituted of States	%AC	5.67 ma 5.6 - ma 		0
M. A.	CASSES ECOLOGISE	記算・他の無数化療の位置・化成及療法・ 定算を利用が化用の位置・1点を成算する。	AND THE PARTY OF T	A B THE STATE	313	
æ	MANAGE AS	事事・改善的人のの事業表示。 (知事を表示的をから、事業をは 200)		大名字 (1) 大名 (1) お日本日本で 円分の本文	1.630	0
- 10	ray from 2 - a.a.	SESTED THE PARTY OF THE PARTY OF	100		F/m	0
3	2044145	RESTRICTED OF THE	3	THE RES		
	Lugarens	(6.59 6.1 10-100 maps)				0
/	5.88480	化成化工程	1.0			The same of the sa
	N. SORLABBETT	Michigan Address (1848) — E. Dright on Michigan Address (1844) — E. Dright on Michigan Address (1845) — E. E. Michigan (1845) — Cons.		RIGHTS.	18,500	
	ILMERSONE.	nits n			1	
一天不成。 更在人员的 各体: 一份更难。 一份更难。	6.条《福岡化県市中保税 5.条、構及「砂点工業庫」 中、月 5 6個。 中、尺変管輸出資金商品基礎 10.の格子技術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術「□」、不ら 10.の格子性術 10.の格子性術 10.の格子性術 10.の格子性術 10.の格子性術 10.の格子性術 10.の格子性術 10.の格子性術 10.の格子性術 10.の格子性術 10.の格子性術術 10.の格子性術 10.の格子性術 10.の格子性術 10.の格子性術 10.の格子性術 10.の格子性術 10.の格子性術術 10.の格子性術 10.の格子性術術 10.の格子性術 10.の格子性術術 10.の格術性術術 10.の格子性術術 10.の格子性術術 10.の格術術 10.の格子性術術 10.の格子性術術 10.の格術体術術 10.の格子体術術 10.の格術術 10.の格子体術術 10.の格子体術術 10.の格術術 10.の格子体術術 10.の格術術 10.の格術体術術 10.の格子体術術 10.の格術術 10.の格子体術術 10.の格術術 1	結果有定	200 11	査値) (Sam() -	

世川, 沙漠 共11, 沙支 45.9m 生經費因長度 助新·衛星基 12,9 am 之聽尺度 3.93M 學的長度 12.63000 **政府、税益**项 有例问题 1.63m 如何多數數學 即經濟學學 帽和里 常和体线 7. Kem 量厚度

6

監造單位無抽查施工作業及抽驗材料設備,並填具抽查 (驗)紀錄表或材料/設備管制總表,落實執行

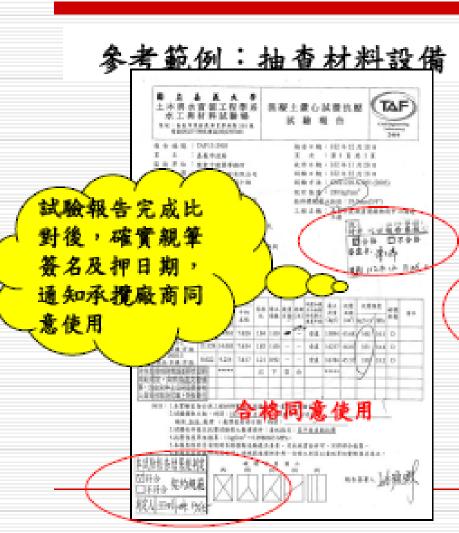

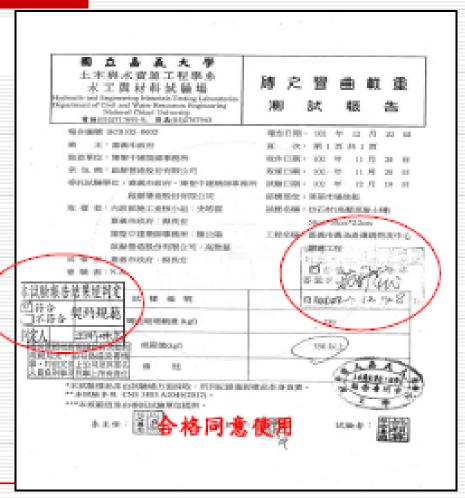

承商無執行品質稽核。

參考範例: 承商執行內部品 質稽核報告書

稽核報告書

交稽拉手位	558 TE-4 SEERS	不甚麼原工品份	稽核耳期	99, 07, 09
稽核项目	4年30年6月3日	A(n)	13:16:14	改善状况
左 僚	现场放工	现场倒滑多点	白货粮单位拖件	確認各知能造現場
:		短股內拖管值	· 影響亦服品質及	人员基验规及工厂
	-	後續外別之首	. 热偿运客至运草	纯及托工用片盖锅
1		住協調・選加・	脊椎單位烷基或補	
		59. •		
2.9	视局施工	0.1512 增强分,	〒稻市公仙北東:	花凝上灌洗煮拌0
		請以此得政府	(及灌注混組五方	检视范围状况振调
		式改善:	·	
45 E	四非文件	再生級配自主	拉圭表填寫評賞。	开生级配自主接:
				表現寫得實。
提·安	現場地工	现场人员总型	航安会帽:	缩钨施工人员立己
				佩學安全相包結合
				- 持續追視・
泰安	疫權施工	现场巫上光扬	+	立即数本丝片理》
				杨羔持续延驼。
多 安	科研女件	参与日往状态	未详實。	另写日达填充評?
				高級無肝情说推一

38 (0.38 (0.1)

資繳單位無飲會勘配檢除工,且監證規疇人員無名協調管繳單位,請慎以行之方式告如黨生,以利工達。

特权等:承長物

壹、施工查核文件紀錄常見缺失

一、主辦機關常見缺失

- * 1、未成立督導小組及督導機制,督導紀錄未
- * 落實或未提供,或未外聘專家學者協助督
- * 導
- * 2、發現工程缺失未以書面通知監造及廠商限
- * 期改善

工程督導小組成員

- * 本校依行政院公共工程委員會「公共工程施工品質管理作業要點」 規定,於00年00月00日成立工程督導小組。
- * 工程督導小組由oo擔任召集人,計有委員共00人,其中內部委員 0人,外聘專家學者0人。


工程督導小組成員:

職務	姓名	單位	職務	姓名	單位
召集人			委員	委員	
委員	委員		委員	委員	
委員	委員		委員	委員	
委員	委員		委員	外聘委員	

A8

工程督導小組成員及督導執行情形

* 工程督導流程

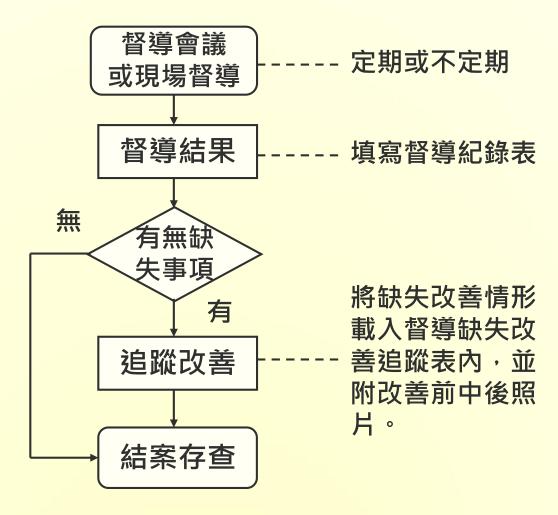


A9

工程督導小組成員及督導執行情形

- * 主辦單位承辦人員不定期辦理現場施工品質督導,並依工程督導 流程將督導結果,填入督導紀錄表。
- * 如有缺失事項並填發督導缺失改善追蹤表,限期改善並追蹤改善情形。





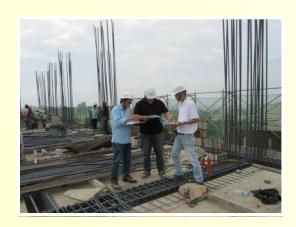

12 A12

工程主辦機關工程督導紀錄

工程名稱	成功校區東側教	學舍後期更新	整建建築工程
主辦機關	一一,	監造廠商	
承攬廠商	王 雅 機 陽	督導日期	
決標日期	督導記錄	開工日期	99年8月13日
預定完工	102年2月23日	實際完工	W-
執行進度	預定進度70.91% 實際進度 20.34	%	•
施工項目進度概述	1.材料到12FL 組模 2.资源到12FL 格筋排整 3.资证到11F. 糖酚排蓄	te	•
□保Ⅰ		□品質計畫	□工地負責人
	工物員責人及監造單位人員到場督等工物行 4人位次		
Ξ [*] \;	承商及監造單位品質文件記錄管理督	導情形:(附本	才料送審管制總表)
等重	施工品質督導情形:>>>>>>>> 查驗約 → 34 P(1/4		
月日	安衛環境管理督導情形。(附照片、3 分本P付「4	查驗紀錄)	
六、	監造周報表、計價提送餐導情形: 24 P41件		
- 1	變更設計督等情形:	80	
٨١	其他皆等情形:	76	
對承商指示	指示事項:	•	承商簽
事項	缺失改善期限:限定(0)年(1)	月して 日提報	簽認
對監造單位	指示事項:		監 表及不
指示事項	缺失改善期限:限定(O) 年 (¶)		· 黄家千
主辦機關核章	水鄉人員 督導人 技正楊順宇	3	

備註:本表適用於工程委外監造,工程主辦機關課室主管或承辦人員工地現場督導使用。

- * 3、監造計畫僅備查,未落實審查及核定,未依 * 品質管理作業要點分級制定;監造暨品質計 * 畫未能於開工前核定
- * 4、品管、監造人員未依規定填報於工程會資訊 * 網路系統
- * 5、開工及驗收完成七日內未依規定時程填報於 * 工程會資訊網路系統
 - 6、發現品質缺失未立即通知廠商改善

- * 7、未適時提供工程施工執行資料表
 - (1)工程施工執行資料表填寫未詳實(如監造單位「 材料設備抽驗、施工抽查」及施工廠商「之材料 及施工檢驗、施工自主檢查」項目記載不完整)。 標註之工項不全,例如缺機水電工程(含電氣與弱 電、給排水衛生 設備及消防工程等
 - (2) 工程施工執行情形資料表專業人員評核,除填寫 其職掌外未針對執行情形詳實評核。

- (3) 工程施工執行資料表之監造單位監督情形及 承攬廠商執行情形,各重要工項抽查及自主 檢查頻率不符)。
- 8、工程會網上資料未詳細填載
- 9、工程估驗未依契約規定期程估驗計價
- 10、工地安全督導巡檢未確實或未要求立即改善
- 9、未提供生態檢核表

1. 工程概要:

1. 單跨鋼拱梁橋:14M(全寬)× 68.8M(全長)2. 人行道:寬3M×長68.8M×2(雙側)3. 橋頭柱4組4. 造型欄杆:68.8M×2(雙側)5. 照明設備:一式

2. 主要施工項目:鋼拱梁橋、A1A2橋台、A2橋台基格(5支)、引道、鋼便橋

1、材料及施工檢驗執行情形: (1) 契約規定檢驗項目(一): 混凝土試體抗壓; 及檢驗次數:(22) 次 ■ 已檢驗(29)次,符合(29)次;未符合()次。 □ 未检验。 (2) 契約規定抽驗項目(二): 鋼筋抗彎抗拉; 及檢驗次數: (9) 次 ■ 已檢驗 (17) 次,符合 (17) 次;未符合 ()次。 (3) 契約規定檢驗項目(三): 鋼鈑物性化性; 及檢驗次數:(9) 次 ■ 已檢驗(9)次,符合(9)次;未符合()次。 □未檢驗。 (4) 契約規定抽驗項目(四): 超音波完整性試驗;及抽驗次數:(2)次 ■ 已抽驗(2)次,符合(2)次;未符合()次。 □未抽驗。 2、施工自主檢查執行情形: (1) 檢查項目(一): 鋼便橋工程 ■ 已檢驗(2)次,符合(2)次;未符合()次。 □ 未檢驗。 揽 (2) 檢查項目(二): 地工工程 廠 ■ 已檢驗(5)次,符合(5)次;未符合()次。 नोत □ 未檢驗。 執 (3) 檢查項目(三): 橋工工程 行 ■ 已檢驗 (17) 次,符合 (17) 次;未符合 (5) 次。 情 □ 未檢驗。 开多 (4) 檢查項目 (三): 交通維持工程 ■ 已檢驗(2)次,符合(2)次;未符合(1)次。 □ 未檢驗。 3、專任工程人員督導情形: □ 已督導(15)次;督導 □未督導。 4、交通維持及工地安全設施檢 □ 已檢查(2)次;檢查↑ 尺寸 間距檢查。 □ 未檢查。 不会被只够相助行法形。

980901 周辺 頁定進度: 96,97%;實際進度: 97,00% 進度管理 十算基準:依核定之進度表以實際完成金額核算 、是否建立品質督導機制 ■ 定,共宣等(12)次 口香。 2、監造計畫書審查情形: ■ 已核定,計審查(1)次。 核定日期及時間:97年8月21日。 □ 未核定,已審查()次。 務必需填寫 3、其他品質督導績效: (1) 主辦機關針對重要結構不定期至現場抽驗 (2) 主辦機關針對材料試驗不定期會同試驗 166 周 導 情

12

14

980901版

專案管理單位		
建築師(或技師)	(姓名:)
	未確實	對評核
口地負責人	(姓名:)
造 造單位		
建築師(或技師)	(姓名:)
- 1.4 名 丰 1	(1.1 A ·	
L地負責人	(姓名:)
	(姓名:);工作職掌,如附件說明
底駐現場人員-2	(姓名:);工作職掌,如附件說明
		8
享任工程人員	(姓名:)
- 11 /2 = 1	(11 4 .	
匚地負責人	(姓名:)
品管人員-1	(姓名:);工作職掌,如附件說明
品管人員-2	(姓名:);工作職掌,如附件說明
安全衛生管理人員	(姓名:)
	(,,	

計畫名稱	嘉義生活圈	嘉義生活圈					
工程名稱	〇〇〇〇都	○○○都市計畫道路工程					
包預算(千元)							
程底價(千元)			契約金額 (千元)				
工程類別			查核日期	年 月 日			
2、監造單位	ጀ						
建築師(或技師)	(姓名:窒					
工地負責	責人	(姓名:鳘					
派駐現場	易人員-1	(姓名:	;工作職掌,	如附件說明			
派駐現場	場人員-2	(姓名:);工作職掌	,如附件說明			
3、承攬廠內	商			5	-		
專任工程	呈人員	(姓名:					
工地負	責人	(妙名:)	95 11			
品管人	員 -1	(姓名:);工作職	掌,如附件說明			
品管人	員 -2	(姓名:);工作職	掌,如附件說明			
安全衛	生管理人員	未詳	實記載	/			
機關填寫人	姓名	- N	機關	E管核章 :			

二、監造單位常見缺失

- * 1、未落實審查品質、施工計畫及執行,未依
- * 品質管理作業要點分級制定
- * 2、未制定品質及施工計畫審查時限
- * 3、無品質及施工計畫核審紀錄
- * 4、未落實施工檢驗停留點查驗
- * 5、監造計畫未制定職工安全專章

T

表 3.1 品質計畫審查意見表

○○工程品質計畫審查意見表 (參考例)

		第	頁	共	頁
項次	章節	審查項目		查結果	± 17/
_	計畫範圍	工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項目 及適用對象、名詞定義	符合	不符件	育形
Ī	管理責任	1.工地品管組織架構是否含專任工程人員 2. 是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預定派駐人數 3.是否訂定品作稱)之職掌(如日人只有一人的工品質管理作業要點」規定基本項目	責及欠	工	
三	施工要領	 是否檢討出日後應訂定之分項工程施工要領項目 是否提示施工要領內容基本大綱 			
四	品質管理標準	 是否檢討出日後應訂定之分項工程品質管理標準項目 是否說明品質管理標準應檢討之項目 是否標準化品質管理標準表單格式 	— — — 工	審查程費	表分
		1.是否檢討訂定契約內所有材料/設備日後應 送審資料(例如型錄、相關試驗報告、相關 材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等 之事先審查程序訂定)及預訂送審日期 2.是否訂定材料試驗室應符合之規定			
五	材料及施工檢驗程序	 2.尺分引足材料或做至應付合之规足 3. 是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分管理方式 4. 是否明確訂定材料/設備之自主檢查程序 			
		5.是否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程序5.具機電運轉類設備工程,是否檢討出機電運轉類之系統架構		2	
六	白主給杏去	1.是否檢討日後須訂定之分項工程自主檢查表項目 2.是否標準化自主檢查表之表單			
^	日工饭旦衣	2. 足皆保华化目王板宣衣之衣平 3. 對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式 是否作適當說明			

項次 章節	安木石口	審查結果		
垻火	早即	審查項目	符合	不符情形
—	不合格品之	 是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序 		
管制 2.施工不合格管制是否依可即	 施工不合格管制是否依可即時改正缺失及重大缺失分別訂定有不同之管制方法 			
		1.矯正措施辦理時機是否訂定		
Л	矯正與預防	2.矯正措施執行流程是否實際		
	措施	3.預防措施辦理時機是否訂定		
		4.預防措施執行流程是否實際		
) has as 45 all	1.稽核範圍是否訂定		
九	內部品質稽核	2.稽核頻率是否訂定		
	122	3.是否含稽核後之缺失列管及回饋		
+		是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業 程序及歸檔規劃		

★本章撰寫說明:

- 1.依契約之規定,擬定審查廠商所送品質計畫內容、程序之及審查重點。
- 2.整體品質計畫,施工廠商應依契約規定時程函報監造單位審核。對廠商提送之整體品質計畫審查重點,依契約規定及品質管理作業要點第三點之規定,並考量工程規模之不同適當調整。
- 3.依工程之規模,若有要求廠商須提送分項施工計畫,則分項品質計畫應併入各分項施工計畫內一併檢討,分項施工計畫應於各該分項工程施工前函報監造單位審核同意後施工,其內容除機關及監造單位另有規定外,應包括「施工要領、品質管理標準、材料與施工檢驗程序、自主檢查表」等項目。(參看品質計畫指導網要三~七章)。

監造執行情形

■ 監造計畫書送審與施工、品質計畫書、 勞工安全衛生計畫書審查情形

◎建築工程

監造計畫書經主辦機關於99.07.23(0990011891號)核定整體施工計畫書主辦機關於99.10.18(0990017979號)核定整體品質計畫書主辦機關於99.10.04(0990016188號)核定勞工安全衛生計畫書主辦機關於99.09.06(0990014269號)核定

◎水電工程

監造計畫書經主辦機關於99.06.17(0990009253號)核定整體施工計畫書主辦機關於99.09.17(0990016044號)核定整體品質計畫書主辦機關於99.09.23(0990016041號)核定勞工安全衛生計畫書主辦機關於99.10.06(0990017316號)核定

監造執行情形

建築工程分項施工計畫書(含施工圖)審定情形

總件數	應送件數	已送件數	已審定件數	審查中件數	修改
35件	35件	35件	35件	0件	0件

■ 建築工程材料(設備)審定情形

總大項件數	應送件數	已送件數	已審定件數	審查中件數	修改
21件	21件	21件	20件	0件	1件

同時提供材料審查管制總表

24 B15

監造單位	資料		文件編號	Bd-3-161.
承攬廠; 百川	X貝们		抽查日期	10/-129.
施工位置 7	材料版(RF)	. 技箍.	檢查者	
檢查結果 V	與設計圖相符	△ 缺點改正即可	◎停留	點抽查:
符號說明 ?	有問題須再檢討	×有缺陷須改正後再確認	◎隨	機抽查:
項次	全項目	檢查標準		抽查結果
1 施工圖、計畫	是否送審合格?			~
鋼筋加工是否	h於規定? 1	1.冷彎加工。2.依施工設計圖。		V
3 鋼筋表面是否	吃淨?	無雜物、泥巴		~無難物
4 鋼筋表面是否?	€整?	無撕裂現象		V
5 銅筋排紮位置	是否合於規定?	詳後柱積網新	极直支	V
6 鋼筋排紮號數方	是否正確?			/
7 續接鎖緊測試		田力扳手測試(#10 - 模) 生編號:		
8 銅筋搭接位置片	上否合於規定? 房	坂樑上層筋、柱筋位於中央, 版樑下層筋化	位於雨端	V
9 鋼筋搭接長度是	上否合於正確?	衣設計圖、施工圖		~
10 鋼筋搭接是否写	■固? 排	答接處以鐵絲繫牢、固定		V
: 鋼筋錨錠長度是	告正確? 作	衣設計圖、施工圖		
12 預留筋位置是图	正確? 位	友設計圖		V
13 預留筋號數是否	正確? 优	友設計圖		V
14 鋼筋保護層是否	足夠? 化	技施工規範、設計圖		V
15 角隅補強筋是否	正確? 化	支設計圖		V
16 開口補強筋是否	正確? 依	支設計圖		V
17 混凝土保護層是	否合於規定? 仍	R護層≥ cm 指 R護層→ cm 右へ		V
抽查結果	:□合格 □不	合格/不合格缺失改善紀錄表-編	號:	
備註說明	a designation of the second of	(क्रांस)	======================================	20
		程型	国司道	101
監造人員	唐建弘	(0)、12、9 原 附錄 孫 II-15	前開東国	
		宝宝 13	Pregnin	

工程名稱:

成功校區東側教學舍後期更新整建工程

		檢查樓層:	材料长(RF)	檢查日期: /٥/	年 /2月 9.日
	編	號	C65	C70	C±9	C66
		位置(座標)	X向 Y向	X向 Y向	X向 Y向	X向 Y向
		設計斷面 規格數量				
尺		寸	90 × 90 · cm	90×90 cm	8 × 90 · cm	90 × 90 · cm
	主筋	支 數	#8-8,#6-4	#8-8,#10-12	#8-8,#/0-/2	# 8-8, #/0-12
		接續區-間距	# 4 @ 10cm	# 4 @ 10 cm	# 4@10 cm	# (@ /o cm
設		中央區-間距	# 4 @ H cm	# 4 @ H cm	# 4 @ H cm	# 4 @ H cm
計	箍筋		# (/ @/o cm	# 6 @/o cm	# 4 @ 10 cm	# 4 @ 10 cm
規		彎勾(90度)長度	CIII	cm	cm	cm
格	-	彎勾(135度)長度	ст	CIII	cm	cm
	搭接	錯開搭接尺寸 (應力最小處)	75 cm	75 · cm	75 cm	75 cm
尺	_	寸	90 × 90 cm	90 x 90 cm	90 x 90 cm	90×90 cm
	主筋		#8-8,#10-12			
		接續區-問距	# (@ /o cm	# 4/@/ocm	# 4@ /o cm	# 4/@/ocm
檢查		中央區-間距	# 4 @ H cm	# 4@/4cm	# 4@/tcm	# 4@/fcm
結果	箍筋		# 4 @ /o cm	# 4 @/o.cm	# 6@/ocm	# @@/Jcm
		彎勾(90度)長度	cm	cm	cm	cm
	-	彎勾(135度)長度	CIR	cm	cm	ст
	搭接	錯開搭接尺寸 (應力最小處)	75 cm	75 cm	75 cm	. 75 cm
	編	號	C±6.	C80.		
		位 置	X向	X向	X向	X向
		(座 標)	Y向	Y向	Y向	Y向
		受計斷面 見格數量				
尺		寸	90×90 · cm	90 × 90 cm	× cm	× cm
	主筋	支 數	#8-8,#10-12	#8-8,#10-12		## -
		接續區-間距	# 4 @ 6cm	# (@ /o cm	# @ cm	# @ cm
設		中央區-間距	# (@ /fcm	#4@/fcm	# @ cm	# @ cm
計	箍筋	端 區-間距	# 4 @ /o cm	#4 @/o cm	# @ cm	# @ cm
規		彎勾(90度)長度	cm	cm	cm	cm .
格		彎勾(135度)長度	cm	Cm	cm	cm
	搭接	錯開搭接尺寸 (應力最小處)	7.5 cm	75 cm	cm	cm
尺		र्ग	90×90 cm	90×90 cm	× cm	× cm
	主筋	支 數		#8-8,#10-12.	# - ,# -	# - ,# -
		接續區-間距	# 6 @ 10 cm	# (/ @ /ocm	# @ cm	# @ cm
檢查		中央區-間距	14.94	= # 4 @ /+ cm	# @ cm	# @ cm
結果	箍筋	端 區-間距	(医)	# 4 @ / D cm	# @ cm	# @ cm
		灣勾(90度)長度	75-200-11	CIII	工覧 cm	CIII
***************************************		AREADY TO CHOCK HE HOL	III 51 X cm H I	G NEW COM	程、d cm	cm
		彎勾(135度)長度	1112/17500/11	I VILOTTI CIII	City City	
	搭接	等為(133度)長度 錯開搭接尺寸 (應力最小處)	574 m	C OX C	序选 CIII	cm cm

工程	星名稱				
分項工	-程名稱 崔	是 米汀			
11 檢	查位置	檢查日期	○年○月○日		
❷檢	查時機 ■檢驗停留	點 □隨機抽查			
檢查	≦結果 ○檢查合格	· ×有缺失需改	女正 /無此檢查項目		
	3 檢查項目	4抽查標準(定量定性)	5實際抽查情形 (敘述抽查值)	查結果	
V V-	椿心檢測	水平位置偏差<7.5cm,高程如圖說規定。			
施工前	基樁套管直徑	外徑≧150cm			
	基樁套管壁厚	管厚≥16mm			
	套管位置偏差	≦7.5 公分)			
	鑽掘垂直精度	<1/200			
	基樁長度	60m∼60.75m			
	椿底淤泥沈澱量	< 5 cm			
	主筋直徑	32 mm			
	箍筋直徑	19 mm			
	搭接長度	40D			
施工中	主筋與箍筋支數	依施工圖〈如附件〉			
	主筋長度	每節 10~16m			
	箍筋間距	依施工圖〈如附件〉			
	鋼筋籠護耳	每斷面6個、間距3公尺			
	坍度試驗	16cm≤最大坍度≤18cm			
	氯離子含量試驗	$\leq 0.3 \text{kg/m}^3$			
	混凝土試體製作	1 組/75m³			
施工後	工作 基格完整性 基格需完整				
施工後	椿長	60m∼60.75m			
缺失複查					
	戊改善(檢附改善前中?				
□未元元 複查日其		善追蹤表」進行追蹤改善 日			
複查人員		簽名:			
備註:					
1. 抽查标	票準及實際檢查情形應:	具體明確(例:磚砌完成後須	不透光)或量化尺寸(例:磚	縫	
7mm~10		- A 16 h xx	14 to T = 711		
		不合格者註明「X」, 如無需 也檢查後覈實記載簽認。	檢查之項目則打「/」。		
0. 4~ 衣日	口皿坦一地沉彻八只貝丁	心双旦1久 烈 貝 心 蚁 奴 吣 ~			

7 監造主管簽名:

監造現場人員簽名:

- * 6、施工品質抽查未落實記載;或未建立隨機抽查機制7、施工品質抽、查驗頻率不足
- * 8、未建立品材料質進場抽驗及管制紀錄
- * 9、缺失追蹤紀錄未落實
- * 10、未制訂材料送審及檢試驗管制總表或未符需求
- * (4.02.03.04)-符契約品管作業費材料檢驗項目
- * 【如與圖說,或施工規範有相違,應檢討及研商】
- * 11、材料試驗判讀未落實及查證
- * 12、未確實填載環境、職安及汛期防災減災抽查紀錄

- * 13 、監造報表未落實記載重要事項
- * (1)如材料取樣或送驗,材料送審或分項施工計畫 * 送審等。
- * (2)工程進行情況(含重要施工項目及數量)之數* 量未註記。
- * (3) 主辦機關督導指示之重要事項未登載。
- * (4) 天氣狀況或造成災情致無法施工應依事實填載
- * (5) 監造報表未依規定簽章。
- * (6) 監造報表表格未更新且針對職安查驗事項未填寫

公共工程監造報表

表報編號:

本日天氣:上午:		下午:		均	真報日期	: 年	月 日(星期)
工程名稱								
契約工期	天	開工日期		預定完 工日期		實際完工 日期		
契約變更次	數	次	工期展		天	却从人产	原契約:	
預定進度(%)			實際進	[度(%)		契約金額	變更後契約:	
一、工程進行作	青況(含約定之重要	P施工項1	目及數量) :			
二、監督依照設	計圖	说及核定施工	圖說施工	-(含約定	之檢駁	食停留點及方	施工抽查等情形)	:
三、查核材料丸	見格及		之檢驗作	亭留點、>	材料設施		(試) 驗等抽驗!	— 情
形):				•			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.,,
四、督導工地取	哉業安	全衛生事項:						
(一) 施工廠	有施工	前檢查事項夠	锌理情形	∶□完成	□未完	已成		
(-) # /h - 1	上户入	供上权道由力	s •					
(二)其他工士	也安全	似生省等争 5	₹ •					
五、其他約定員	监造事	項(含重要事	耳項紀錄	、主辦機	關指示	及通知廠商	辦理事項等):	
監造單位簽章								

- 註:1.監造報告表原則應包含上述欄位;惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌,並按 時陳報監造單位核備者,則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
 - 2.本表原則應按日填寫,機關另有規定者,從其規定;若屬委外監造之工程,則一律按日填寫。 未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程,得由機關統一訂定內部稽查程序及監 造報告表之填報方式與周期。
 - 3.本監造報告表格式僅供參考,各機關亦得依契約約定事項,自行增訂之。
 - 4.契約工期如有修正,應填修正後之契約工期,含展延工期及不計工期天數;如有依契約變更 設計,預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
 - 5.公共工程屬建築物者,仍應依本表辦理。惟**歌**工程之監造人(建築師),應另依內政部最新 訂頒之「建築物(監督、查核)報告表」填報。

施工品質抽查

■ 建築工程材料 (設備) 抽驗統計(102年1月15日止)

試驗項目	合約數量	取樣試驗頻率	全期應 做組數	累計實 作組數	不合格次數	備註
工地壓密度	7775 m2	100 m2一次	ı	78孔	0	
鋼筋物性試驗	9, 123T	每批材料進場: 50T/組	≥183	215	0	
鋼筋續接器 抗拉試驗	1,153組	每批材料進場: 各尺度/次	≥1	55	1	不合格品區隔標示; 另加倍取樣試驗
鋼筋續接器 高塑性 反覆載重試驗	1,153組	每批材料進場: 1,000組/次	≥1	13	0	
預拌混凝土、 坍度、氯離子、 抗壓試驗	43,057M3 (結構體)	每批材料進場: 100M3/組	≥430	647	0	未含基椿及連續壁混 凝土
鋼骨試片抗拉 試驗	2094噸	進場取樣		24	0	
水泥砂漿		進場取樣1組	≧1	2	0	含氯及28天抗壓試驗
鋁窗風雨試驗		進場取樣1組	≥1	1	0	

31 B21



鋼筋混凝土用竹節鋼筋試驗報告



桂田技術顧問有限公司 桂田台南實驗室

地址:台南市仁德區大順路22號

電話: (06)271-7111 傳真: (06)271-7570

工程名稱: 報告編號: 13000121 承包商: 次:第 1頁 共 1 頁 委託單位: 收件日期: 01/03/102(2013) 地 址: 主: 鋼筋廠商: 試驗日期: 01/03/102(2013) 結構部位: 報告日期: 01/03/102(2013) 送驗人員: 試驗方法: CNS 560 (2005) 取樣人員: 試樣 間隙寬度 單位 降伏點 抗拉強度 伸長率 赞曲试验 距 拉隆比 弧 (180)度 編號 平均值 質量 平均值 SD490 (mm) (mm) (mm) kg/m N/mmi N/mmi (90)度 B側 B側 A侧 B侧 A側 A侧 試驗值 試驗值 試驗值 試验值 試驗值 稱號 種 類 監造單位塞核人員: 試驗結果 規範值 規範值 規範值 規範值 規範值 規範值 規範值 SD280 533 25 D13 1.46 (4)a 420 14 **Emin** 以上min 2 D13 SD420W 353 1021 22 1.41 (4)a 550 12 1. 25 以上min 以下max ~1.06 以上min 以上min ~540 +3 二音核草 D25 SD420W 1.8 1.5 17.0 17.0 5.6 5.5 3.98 479 671 24 1.40 (4)a 1.9 D25 2.0 14.5 14.5 3.7 3.7 部計、規節值: SD420W 4.02 477 700 20 1.47 (4)a 17.8 550 10.0 3, 78 420 13 1, 25 1.3 寧商初判人員簽名 ~2.6 以下max 以下max ~4.18 ~540 以上min 以上min 以上min □不符合 D32 SD420W 2.2 2.3 18.6 18.6 3.0 3.0 6.39 455 671 15 1.47 (4)a D32 SD420W 2.3 2.3 18.6 18.6 2.9 3.0 6.38 20 1.47 (4)a 455 667 D32 2.3 2.3 18.6 18.6 3.1 6.39 SD420W 2.9 454 666 24 1.47 (4)a 22.6 12.6 6.13 420 550 13 1.25 15%1.5 -3.2 以下max 以下max ~6.65 ~540 以上min 以上min 以上min 以下空白Blank Below 附註:(1)本報告若有提供規範值時,發展範債值供失考,合格之判定以委託單位實際要求為主。 (2)本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責,另未經書面許可,不可部分複製。 (3)本報告未蓋調印無效,並不穩定收及透鏡複製。 (5)本實驗室為公共工程於與實驗室認證服務計畫認可實驗室。 (4) 彎曲試驗:(a)無裂痕,(b)紋裂,(c)折斷。

報告簽署人: Signatory BACABAD_AB_AB BFBA(165_0)

系統1-1

會驗人員:石昭永建築師事務所:賴承平、與亞營造工程股份有限公司:李慈源

林孟毅

服務人員: 王文瑞



混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告



桂田技術顧問有限公司 桂田台南實驗室

地址:台南市仁德區大順路22號

電話: (06)271-7111 傳真: (06)271-7570

工程名稱:成功校區東側教學舍後期更新整建建築工程

報告編號:12020788

承包商·颇不然法十妇即公士阻八司 委託單位

次:第 1 頁 共 1 頁 收件日期:101/11/05

地.至丁リカルモーキャロロ いかいた 結構部位:材料系12FL版 設計強度: 280 kgf/cm

試驗時間:101/11/05 報告日期:101/11/05

試驗方法:CNS 1232 A3045(2002)

送驗人員:厂 會驗人員:

L程股份有限公司:高瑞茂

試體數量:

取樣人員:

L程股份有限公司:高瑞茂

Jet at PR . 101 /10 /90

吴时间:101/10/29		村 面字。	大		a Toniton I have been			1000	Section 1
試體編號 (取樣部位)	110000000000000000000000000000000000000	標稱	最大	抗壓面積	修正係數	抗壓強		破壞型態	試體或不能
	直徑	高度	(kgf)	cm		kgf/cmf(psi)	(MPa)		MACKET .
01	12. 03	24.0	28900	113.66	1.00	254(3613)	24. 9	C	E
02	12, 05	24.0	29670	114.04	1.00	260(3698)	25. 5	C	E
03	12.01	24.0	27850	113. 29	1.00	246(3499)	24.1	В	E
04	12.02	24.0	32960	113.47	1.00	290(4125)	28.4	В	E
05	12.10	24.0	32950	114.99	1.00	287(4082)	28.1	C	E
06	12.01	24.0	32770	113. 29	1.00	289(4110)	28.3	A	E
			- 以下空台BI	ank Below -					





附註: (1)試體之製作由環球水泥股份有限公司辦理。

(1)試體之聚作由環球水洗股份有限公司辦理、 (2)試體之素權、養護單化、同选樣人員、養護方式:水中養護、養護條件;送樣人員管理。 養護起始時間,1011030-10:00;養護結束時間;1011105-08:00。 (3)抚聚強度单位錄算:1 张月/cm = 0.088065 WPa。 (4)本報告若有提供規範條件,諸規能僅僅供參考,合格之利定以委託單位實際要求為並、 (5)本報告結果檢算所有環門管則僅對述驗樣品負責,另未經看面對不一不可部分複製。 (6)試驗時試體稅漏狀態為由能:試體水壓面處理方式為蓋平處理單位:本實驗室。

(7)试體或蓋平缺陷:A外觀及蓋平良好,B外觀有製痕或孔洞但蓋平良好,C外觀有碰撞痕跡但蓋平良好,D蓋平不良(端面之容許差>0.05mm),E無

(8)本報告未蓋銅印無效,並不得塗改。

(9)本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。 (10)試體高度係以標務高度出具

破壞型態圖示 報告簽署人: BABBBAF_AB_AB BGBB(165_900) 条無1-36

服務人員: 黃政斌 蔡士杰 黃政斌

(271)

(97%)

33

Laboratory

CMCL中央檢測股份有限公司



Central detect Corporation - Material testing departmen Central Laboratory

材武部-中央實驗室



混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告 Test for Compressive of Cylindrical Concrete Specimens

【本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫銀可實驗室】

法: 第1頁共1頁

3個

CNS 1232(2002)

工程名稱: 鹿江國中小第二期校合新建工程 報告編號: C1912062

業主單位: 彰化縣政府

委託單位: 林義傑建築師事務所、喜業營造有

監造單位: 林義傑建築師事務所

混凝土每組抗壓強度判讀 喜業營造有限公司

文中北棟器材室及 BIF 周圍地標 結構部位:

kgf/cm2 設計強度:

林義傑建築師事務所:吳尚熟 真粪姜验有限公司:劉念祖

會驗人員: 林義傑建築師事務所;吳尚熹 suuca、 聯络資 NA

喜業營造有限公司:劉念祖 consess 送樣人員: 林義傑建築師事務所:吳尚勲、

真需要验有限公司:劉念祖(0823]000全)

试盘	試體平均	尺寸(cm)	抗壓	材龄	最大 荷重	修正	-	抗壓強	度	破壞	试 體 或
編號 (No.)	直徑 (0)	(標稱) 高度(L)	面積 (cm²)	(天)	荷重 (kgf)	係数	kgf/cm²	MPa	psi	形態	董平 缺陷
01	15.00	30.00	176.71	28	64769		367	35. 9	5213	В	OK
02	15.00	30.00	176. 71	28	68148		386	37.8	5485	В	OK
03	15.02	30, 00	177.19	28/	65283		368	36.1	5240	C	OK
	以	下	空	白			試驗	(檢測)報告	判员	章
海空 有	於試驗 契約圖:	数值符合 当相定。	2.2.24 2	範		7	定一	要項	文中山台	BIFFUT	1地想
	易監造人	昌: 1.	判讀合	格		4	收力	原準		28 kg	f/cm2
	直建築 師	1	Zulh	0,9	平均值:	#	定内2	家(値) 36.6	5313	辞乱	

2. 本宣完成收件前養護單位:由□材料供應商; □工地;□其它:_

養護方式: ☑大氣乾養: □養生池滋養・養護條件: ☑大氣常溫; □溫度控制於234毫 ●養時間:108/08/21-108/08/23

3. 本玄克成此件後秦稷來聞(身件): [[]秦生光洪春 : [[]湖庄控制於 2342 [] 横遗时間 [10] 108/23-108/09/18 [[] [[] [] [] [] [] [] □實驗室空養(常溫):(顧客勾選本項時,本登必須替知顧客及説明此偏離試驗結果的影響)

4. 收件時試體乾燥狀態: ☑面乾 □潮濕;試驗時試體乾燥狀態:□面乾 ☑潮濕。

5. 試體承壓端面處理方式: ☑蓋平 □磨平,處理單位:本實驗室。 6. 抗壓強度單位換算: 1 kgf/cm = 0.0980665 MPa=14.2227psi =

7. 破壞形態揭示: (A) (B)

8. 其他: -- *

附註:

2. 本報告核果除非另有說明否則僅對張驗樣品負責,另來經書面許可

3. 测試人員:陳文筑

中央檢測程 Central det

監造及品管人員判讀簽名





→表單編號: CI-012-02

施工品質-材料進場查驗

表 5.6 材料試驗申請表 桃園市桃園區中路一號基地新建社會住宅工程 E-019-1091111 检查日期:109.11.11 申請日期:109.11.09 試驗單位 □工地試驗室 □材料試驗室 ■委外試驗 材料名稱或 檢查位置 預定取樣時間 試樣編號 備註 試驗項目 檢查數量 R1F-A 楝-SC2 2 點 R1F(A/B 棟)結構 R1F-A 楝-SC4 鋼、熱軋型鋼、H 非破壞檢查 2 % 109.11.11 J01-U-1091101 型鋼、RH、屋頂框 銲道 UT 检测 R1F-B 楝-SC6 2 點 R1F-B 楝-SC7 2 點 檢附資料:(材料來源或廠牌) 1. 超音波檢測儀系統特性評鑑表(CNS) 2. 中級檢測師資格證書 說明: 一、 本申請單由承攬廠商填具一式三份,提送監造廠商,經核可取樣隨樣品轉送試驗室,收樣 後留存一份,餘退監造廠商及承攬廠商。如需主辦機關會同取樣者,則另增一份。 二、 本申請單於預定取樣前二日提出。 監造廠商 申請單位 核定 審查

検査日期	檢引	监名稱	非破	壞檢查	檢	检查項目		3 棟)結構銅、熱軋型銅、 H、屋頂框架銲道 UT 檢;
檢查應提供證明文件	檢引	查日期	109.	11.11	檢	查數量		
校童郵位	材	食查應	是供證明	文件			評鑑表(C)	NS)
	檢查	查部位	R1F(RH、星頂	框架
重驗方式 □材料試驗室檢驗 □書面審核 □其他: □ 1. 檢查位置:RIF-A 株-SC2、SC4 □ 2. 檢查位置:RIF-B 株-SC6、SC7 □ 3. 會驗人員:思典:拳立人、宏義:楊正雄 □ 4. 檢測人員:林政宏 □ 4. 檢測人員:林政宏 □ 4. 檢測人員:林政宏 □ 5. 檢查報告編號 □ 5. □ 5. □ 5. □ 5. □ 5. □ 5. □ 5. □ 5	材料1	改備契	约规範	工程契约建築工	-程施工規範第	05124	1 章 V8. 0	
 取樣 2. 檢查位置:RIF-B 楝-SC6、SC7 3. 會險人員:思典:孝立人、宏義:楊正雄 4. 檢測人員:林政宏 檢查機構名稿 精林企業有限公司 檢查報告編號 J01-U-10 量如試驗報告 其化: 試驗項目: 合格值: 試驗值 試驗值 試驗項目: 合格值: 試驗值 	查验	查验方式					100	
■如試驗報告 □ 其化:	取	取様 2.		2置:R1F-B 楝-SC 員:恩典:李立	06 - SC7	E推		
 試驗項目: 合格值: 試驗值 以驗項目: 合格值: 試驗值 以驗項目: 合格值: 試驗值 	檢查機	構名和	蒋 精林	企業有限公司		檢查	報告編號	J01-U-1091101
18	驗項目及	□其試驗項	他: 頁目:					試驗值: 試驗值:
试验项目: 合格值: 試驗值		試驗功	頁目:		合格值	:		試驗值:
■合格同意使用 □不合格隔離退貨 □數量不足 □財報塩置場所不良 □其他: □其他:	抽驗	结果	_; _; _;	不合格隔離退貨 設量不足 材料堆置場所不!			合格品改	

精林企業有限公司

JING LIN ENTERPRISE CO., LTD.

超音波檢測報告 编號: J01-U-1091101 ULTRASONIC EXAMINATION REPORT 客戶名稱: 宏義工程股份有限公司 工程名稱: 桃園市桃園區中路一號基地新建社會住宅工程 監造單位: 恩典聯合建築師事務所 檢測日期: 11.11.2020 工程編號:(106)桃市都建執照字第會桃01080號 檢測地點:桃園市桃園區中路一段18號 儀器型式/编號: OLYMPUS EPOCH650 材 質: SM400B 使用規範: ☐ CNS11401 Z8063<1995> ■ AMS DL 1<2010> 換能器型式: 型號type: KGK insducer Type 頻率freq.: 2MHz 尺寸size: 20x20 初 状况: 良好 比較規塊: □ STB-A1 □ DIN-V1 ■ IIW TYPE1 □ RB-2 □ RC □ DC □ DS □ SC 天氣狀態: ■ 晴天 □ 陰天 □ 雨天 程序書編號/版次: JL-UT-01 接觸媒質: ■ CMC □ OIL □ WATER 比較感度: 斜東: ■ 1.5mm φ-40% pare Sensitivity 直東: 🗌 B1-80% 檢驗範圍: 掃描感度 銲接方式: ■ GMAW氣體被覆金屬電弧焊接 ☐ FCAW色藥銲線銲接 Welding Process SMAW被覆金屬銲接 系統查核: 每三小時一次 10.01 儀器校正日期: System Check 植 位置圖: 1. 检测位置:如附圆所示 2. 檢測結果: 合格 宏義工程股份有限公司 品管判讀專用章 檢驗專用章 TEL 3228502 3524483 規範:第05P4章V8.0.7.4.4節 中級检測師(審核者): 陳細 中級檢測師(檢測者): (Level II Examiner) (Level II Examiner)

*本報告未經本公司許可,不得摘錄、複製、影印!! Reproduction is prohibited except JING LIN ENTERPRISE CO., LTD. permitted!!

JL-UR-1

工程審驗申請單

結構鋼材料抽(試)驗紀錄表

■ 超音波試驗報告

二、施工品質-材料進場查驗(4/24) 恩典聯合建築師 惠務所NERS, ARCHITECTS AND

表 5.6 材料試驗申請表

工程名稱	桃園市桃園區中路	一號基地新建	社會住宅工程	檔號編碼	E-019-1091111		
檢查日期:10	9. 11. 11		申請日期:109.	11.09			
試驗單位	□工地試驗室 □]材料試驗室	■委外試驗				
25 ch 15 18 nd 111	0.00	材料名稱或	檢查位置				
預定取樣時間	位置	試驗項目	檢查數量	試樣編號	情註 備註		
			R1F-A 楝-SC2				
			2 兆	1			
	R1F(A/B棟)結構		R1F-A 楝-SC4				
109.11.11	鋼、熱軋型鋼、H	非破壞檢查	2 %	T01 II 1001	101		
109.11.11	型銅、RH、屋頂框	銲道 UT 檢測	R1F-B 楝-SC6	J01-U-1091	101		
	架		2 %				
			R1F-B 楝-SC7				
			2 % 場				
	才料來源或廢牌)	(010)					
	儀系統特性評鑑表	(CNS)					
2. 中級檢測師	頁格證書						
説明:							
一、 本申請	單由承攬廠商填具	一式三份,提注	送監造廠商,經核	可取樣隨樣。	品轉送試驗室,收樣		
	一份,餘退監造廠		。如需主辦機關會	>同取樣者,	則另增一份。		
二、 本申請	單於預定取樣前二	日提出。					
	監造廠商		申請單位				
核定	審	查		0.335.80395			
	無合建築布東後 上務所専用章)※ 一選車造工等		※ <u>工務所</u> ◆ <u>工務所</u>	學有展示。 學用章 無 工務。	私管"		

表 5.7材料設備品質抽(試) 驗紀錄表

工程名稱 桃園市桃園區中		桃園市桃園區中路一號	基地新建社	會住:	宅工程				
檢	查名稱		非破壞檢查		检查項目		R1F(A/B 棟)結構鋼、熱軋型鋼、型鋼、RH、屋頂框架銲道 UT 檢測		
檢	查日期		109. 11. 11	檢	查數量	8 %			
ł	负查應	提供	證明文件	波檢測儀系: 檢測師資格:		生評鑑表(C)	S)		
檢	查部位		RIF(A/B 楝)结構鋼、魚	内电型铜、H	型銅	、RH、屋頂	框架		
材料	設備契	约邦	見範 工程契約建築工程	星施工規範第	0512	24章 V8.0			
查验	方式		□駐廠檢驗 □材料試驗室檢驗	□型錄樣品 □書面審核		_	工地現場檢驗 其他:		
取	樣	2. 核3. 會	₹查位置:RIF-A 棟-SC2 ★查位置:RIF-B 棟-SC6 + 職人員:恩典:李立人 (測人員:林政宏	· SC7	三雄				
会查 核	浅構名:	稱	精林企業有限公司		檢查	報告編號	J01-U-1091101		
驗項目品	□対試験試験	·他項目 項目	:	合格值合格值	:		試験值:		
加州 抽驗結果		項目	■合格同意使用□不合格隔離退貨□數量不足□材料堆置場所不良□其他:			合格品改	試驗值: 畫驗不合格時,填寫「不 善追蹤表」。 須檢附試驗報告。		

精林企業有限公司

JING LIN ENTERPRISE CO., LTD.

	Page: <u>2</u> of <u>3</u>
超音波相	☆測報告 編號: J01-U-1091101
ULTRASONIC EXAMI	NATION REPORT No.
客戶名稱: 宏義工程股份有限公司	工程名稱: 桃園市桃園區中路一號基地新建社會住宅工程
Customer	Job Nane
監造單位: 恩典聯合建築師事務所	檢測日期: 11.11.2020
Productor)	Date
工程編號:(106)桃市都建執照字第會桃01080號	檢測地點: 桃園市桃園區中路一段18號
lob No.	Exam. Site
儀器型式/編號: OLYMPUS EPOCH650	材 質: SM400B
Quipment Type/No. /180649806	Material
	換能器型式: 型號type: KGK 角度angle: 70"
	Transducer Type 頻率freq.: 2MHz 尺寸size: 20x20
教 状況: 良好	比較規塊: ☐ STB-A1 ☐ DIN-VI ■ IIW TYPEI
Surface Condition	Ref. Block RB-2 RC DC DS SC
天氣狀態: ■ 晴天 □ 陰天 □ 雨天 Feather Condition	程序書編號/版文: JL-UT-01 Procedure No. /Ver
接觸媒質: ■ CMC □ OIL □ WATER	
	比較感度: 斜東: 1 ,5mm φ-40%
ouplant	Compare Sensitivity 直東: B1-80%
檢驗範圍: 150 mm	接受標準日本語構Wnamic
ixam. Range	Acc. Std. 不是为Tensile Stress 聚缩壓力Compressive Str
比較位準(b值): 44 dB	掃描感度: 版文 比較 集 色性片 海 20 d
ef. Indication	Sweep Sensitivity
罕接方式: ■ GMAW氣體被覆金屬電弧銲接	□ FCAW也能焊線焊接 □ -■沿州滑航焊接
felding Process SMAW被覆金屬銲接	□ EGW電極氣體被覆鐸學
系統查核: 每三小時一次	儀器校正日期: 10.01.80% 區並
system Check	Calibratio 配合格□不合格 監造單位人員簽名: 以下15.3年1/2
位置圖:	监造单位人员爱石: 1575年774
1. 檢測位置: 如附圖所示	
2. 檢測結果:合格 宏義工程股	份有限公司
品管判1	讀專用章 微粒專用章
規範:第05/4章	8 D 3 4 / 57 TEL 3228502
XX. 2007-70	3524483
規範值 試	验值 判蹟
加上素物	上表符名
ODE S OD	10 10
品管人員: およ	產以
1-0	10 121
中級檢測師(審核者): 陳細 (Level II Examiner)	中級檢測師(檢測者): 林政宏 (Level II Examiner)
The Asset Visit of	ALTI-HT

*本報告未經本公司許可,不得摘錄、複製、影印!!

JL-UR-1

Reproduction is prohibited except JING LIN ENTERPRISE CO., LTD. permitted!!

工程審驗申

結構鋼材料抽(試)驗

超音波試驗報告

- * 14、缺失編號-(4.02.03.05)
- * 發現缺失時,有無立即通知廠限期改善,並確認其改善 善成果;有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通 維持及環境保護等工作
 - (1) 監造單位職安衛督導次數頻率不足
 - (2) 施工缺失改善成果之確認(含主辦機關督導指示事項),未落實追蹤執行,無複查確認改善完成之相關紀錄。

- * 缺失編號-(4.02.01.10)
- * 材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管
- * 制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表
- * 單項目不完整,或未符合需求
- * (1)材料設備送審管制總表未符合工程需求,例如* 機水電工程之管制工項均採大項,未按契約詳細* 表項次逐一列入,致列管工項不全。
- * (2)材料設備送審管制總表、材料設備檢驗管制總* 表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表* 單項目未符合需求(審查請簽名及註明日期)

- * 缺失編號-(4.02.01.05)
- * 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求
- * (1) 監造計畫未訂定重要工項之施工品質管理標準
- * (2) 施工抽查標準及施工抽查表單均未列出工項一
- * 覽表,施工抽查標準表未使用工程會制式之表
- * 單,機電設備測試項目之標準量化不足。

- * 缺失編號-.(4.02.01.07)
- * 工程標的含運轉類機電設備者,未依單機設備、系統 運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或 未符合需求...
- * (1) 電梯運轉設備,未製定功能抽驗程序及標準及 * 監督運轉計畫。
- * (2)監造計畫有關設備功能運轉測試程序及標準,* 未將發電機設備納入說明章節內。
- * (3) 監造計劃書未將冷氣整體功能試運轉等訂定抽 * 驗程序及標準。
- * (4)機電設備功能測試運轉未分別訂定抽測試驗標 * 準,且無醫療氣體功能測試運轉之程序及標準

三、承攬廠商常見缺失

- 品質計畫未依工程內容需求制定,或未依品質管理作要點依工程規模制訂
- 2、品質計畫及施工計畫,未經專任工程人員簽證
- 3、未制定或未依計畫時程提送分項施工計畫
- 4、未制定材料送審及檢試驗管制總表或未符需求
- 5、施工日誌未詳實記載重要事項一材料

- * 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式
- * (1)抽查施工日誌填寫情形,有部份日期有工地負* 責人漏簽章情形,及專業工程技術士項目應勾選* 未勾選情形。
- * (2)公共工程屬建築物者,其施工廠商施工日誌未
 * 填寫「建築物施工日誌」,尚非「公共工程施工
 * 日誌」,且施工日誌除有相關人員簽名外,原則
 * 應核蓋公司大小章或授權章。

- * (3) 承商之施工日誌格式請參考最新版"公共工程
 * 施工品質管理作業要點"之"建築物施工日誌"
 * ,並應加強記載當日發生之重要事項,例如:工
 * 地會勘、主辦單位督導、監造單位查驗,或材料
 * 取樣測試取樣等。
- * (4) 工地職業安全衛生事項督導之(一)施工前檢* 檢查事項,未依規定按日逐項檢查並打勾。

公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表

編號:

一、工程名稱					,,	унн <i>э</i> лг •
二、工程主辦機關						
三、承攬廠商						
四、填表日期	年	月日	=======================================	時		
四:填衣口知	+	Л		пД	預定進度(%)	
五、工程進度概述					實際進度(%)	
			赤又安之	結果	新理情形 新理情形	備註
	督察功	頁目	合格	缺失	がかまけん	川山山
	(一)放樣工程			20100		
	(二)地質改良	工程				
	(三)假設工程	(含施工架)				
六、督察按圖施工	(四)基礎工程					
(營造業法第35條第3款)	(五)模板工程					
	(六)混凝土工					
	(七)鋼筋(鋼					
	(八)基地環境					
	(九)主要設備	工程				
	(十)其他					
七、處理下列之一事項概述: (1)施工技術指導及施工安全(2)解決施工技術問題(3)依工地主任之通報,處理工地緊急異常狀況(營造業法第3條第9款、第35條第3及4款)						7
八、施工中發現顯有立即危險 之虞,應即時為必要之措 施之情形(營造業法第38條)						
九、向營造業負責人報告事項 之記載(營造業法第37條) 十、其他契約約定專任工程人						
員應辦事項辦理情形 十一、督察簽章:【專任工程人	 、員:□主任技	(師□主任建	禁師】	1		

- 註:1.本表格式僅供參考,各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。
 - 2.本表填報時機如下: (1) 依營造業法第 41 條第 1 項規定辦理勘驗或查驗工程時。(2) 公共工程施工 日誌填表人提請專任工程人員解決施工技術問題。(3) 專任工程人員依營造業法第 35 條第 3 款規定督 察按圖施工時。(4) 各機關於契約中約定。
 - 3.有關上開填報時機及頻率,應明示於施工計畫書中。
 - 4.公共工程屬建築物者,請依內政部最新訂頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號:

4日大氣:上午:	/十:			項	:农口期	• 牛	月	口(星期)	
工程名稱	j				承担	覽廠商名	稱			
核定工期	天	累計工	期	天	剩餘工	二期	天	工期展延	天數	天
開工日期			年 月	日	j	完工日期		ź	手 月	I
預定進度(%)				實	際進度 (%	6)			
一、依施工計畫書	書執行按圖旅	五工概況	(含約	定之重要	施工項	目及完成	支數量	等):		
施工項		單位	契約	勺數量	本日完	尼成數量	累計	完成數量	備討	Ē
營造業專業工程特定施	工項目									
A.										
B.										
二、工地材料管理	型概況(含約	定之重	要材料	使用狀況	及數量	等):				
材料名	稱	單位	契約	的數量	本日旬	も 用數量	累計	使用數量	備記	Ē
				****	,				,,,,,	
三、工地人員及榜	*日答珊 <i>(名</i>	加宁	山ナル	數马繼目	油田桂	江 口 東	事 / ·			
	1						仕 田 曲4 目	田子门出口	1曲4 曰.	
工別	本日人數		累計人數			具名稱	4日	使用數量	累計使用	」製重
四、本日施工項目										
表」規定應該		2.專業工	桯:□	有凵無()	此項如么]選"有",貝	川應填寫	写後附「公共	共工程施工	日誌之
技術士簽章表」 五、工地職業安全		7叔道、	八十瑨	培師安全	ナ始浦	11日本	广州行	孙 重教:		
(一)施工前檢查	31114	- E - -	ムズな	况兴女王	之。在15支		LPE J	以争切,		
1.實施勤前教		防災變	₽危害 ²	告知) :厂	有 4	無				
2.確認新進勞.				_,,			钉生教	育訓練紀	錄:□有	□無
□無新進勞					, , , , , , ,				,	,
3. 檢查勞工個	3. 檢查勞工個人防護具:□有 □無									
(二)其他事項:										
六、施工取樣試驗	6紀錄:									
七、通知協力廠商	商辦理事項:					_				
八、重要事項記錄	录:									
簽章:【丁地主任	[計3]	:								

公共工程施工日誌之技術士簽章表:

專業工程項	目:			應置技術士人數:	
技術士種類	人數	技術士姓名	技術士證書字號	技術士簽名或蓋章	備註
A					
В					
С					
D					
_					
E					
F					

- 6、品質計畫未建立自主檢查之總表,未確實依工項進行自主檢查(4.03.04)
- * 7、品管自主檢查表:未落實執行,或檢查標準未訂 * 量化?容許誤差值,或未確實記載檢查值。
- ***** (4. 03. 04)
- * (1) 品管自主檢查檢查頻率次數不足,未確實每天 * 每工項實施檢查,部分紀錄填報不詳實。
- * (2) 自主檢查表檢查標準需明確或以量化數據表示
 - · 避免以「目視」表示檢查標準

混

凝土工程自主檢查表	

工程名稱			
承攬廠商		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	
檢查時機 (重驗)	亭留點 □施工中檢查	□施工分	完成檢查
负查結果符號說明 ○ 檢查	合格 × 有缺失需改	文正 / 無此材	负查項目
檢查項目	檢查標準	實際檢查情形	檢查結果
放旦 块口	(定量定性)	(量化檢查數據)	放旦紀木
丹度	○公分±○公分		
负離子	<○kg/m³		
尼凝土運送時間	<○分		
善置中斷時間	<○分		
善置前模板支撐穩固檢查	例如:指派專人檢查…		
善置前雜物清除	例如:清除雜物、清潔…		
善置前鋼筋保護層檢查	○公分±○		
善 置高程標誌設置	○公分±○一處		
俞送管使用適當隔墊物	例如:設置隔墊物…		200
善置順序、分層澆置	例如:澆置計畫書…		
 使用振動器充分搗實	例如:配置○台震動機…		91
善置過程不可任意加水	例如:管制預拌車、壓送車…		
 E 置中模板變形爆模檢查	例如:指派專人隨時檢查…		
施工縫設置位置	例如:應力小〇〇…		
養護	例如:濕麻布每日澆水〇次…		
 定成面	例如:無蜂窩、平整…		
4	and the second		
			1

備註:

- 1. 檢查結果合格者註明「○」, 不合格者註明「※」, 如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準 及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。
- 2. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善,應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
- 3. 檢查項目及檢查標準,請依契約書圖量化數據予以詳列。

工地負責人簽名: 現場工程師(檢查人員)簽名:

表 7.2 〇〇〇〇自主檢查表

					編號:			
	工程名稱							
	分項工程名稱				協力廠商	ī	٠, =	
	檢查位置				檢查日期	1 年	月	日
	檢查時機	□施.	工前		中檢查	─────────────────────────────────────	成檢查	
	檢查結果	○檢查	合格	—————————————————————————————————————	失需改正	/無此	檢查項目	
	檢查項目	設計圖]說、規範之 (定量定性			A檢查情形 述檢查值)	檢查	結果
			A			標準	版本	.
		- /		1				
						A		
	1		- /			4396		
	5 (SA - /		A.			///		
		1/2	1					6
	缺失複查結果: □ スカンス ★ (1) ***	at ¥ V-1 · t	ma 11 \	-	Page 1			
	□已完成改善(檢附□未完成改善,填具			行泊黜改善				
	□木元成以吾,填兵 複查日期: 年		迎妣 《 」 连	11 坦州以苦				
	複查人員職稱:	,,		簽名:				
	備註:							
E	1.檢查標準及實際檢	查情形應具	體明確(例	: 磚砌完成	後須不透光	.) 或量化尺寸	- (例:磁	專縫
	7mm~10mm) •							
	2.檢查結果合格者註目	明「〇」,不	合格者註明]「×」,如	無需檢查之	項目則打「/	/ 10	

3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善,應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善,本表單可

現場施工人員簽名(檢查人員):

先行存檔。

工地主任簽名:

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

- * 8、無材料進場後之自主檢查;試驗報告未落實審查
- * 及簽註日期
- * 9、品質缺失追蹤未落實執行
- * 10、品管人員未專職於工地,亦未落實執行品質稽核
- * 11、專任工程人員未落實現場督導及紀錄
- * 12、文件紀錄管理不善

缺失編號-(4.03.02.05)

- * 未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監
- * 造單位訂定之檢驗停留點),或檢驗頻率
- * (1) 施工檢驗程序訂定之檢驗停留點,多未符合需 * 求,如完成階段訂為檢驗停留點等
- * (2) 訂定各材料設備施工之檢查時機未落實執行,* 如氣源式熱泵主機及恆壓變頻式泵組材料進場
- * (3)整體品質計畫未標示檢驗停留點或自檢點☆註* 記,對部分工項材料及施工之檢驗時機未落實* 辦理。

* 13、缺失編號-(4.03.14.03)

- * 未達查核金額有無執行安全衛生教育訓練。
- * (1) 承商應有職安衛教育訓練相關紀錄及資料;並* 應針對現場施工人員進行危害告知,並留有紀* 錄。
- * (2)雖每日實施工具箱會議及危害告知,但未每月* 召開「職工安衛協議組織會議」;亦未逐日填* 寫安衛檢查表。

- * (3) 承商之"危害因素告知單"簽名要落實;承商 * 應針對分包商召開協議組織會議,並留有相關 * 紀錄與照片。
- * (4) 工班進場之危害告知,未每日填寫及檢附佐證 * 相片。
- * (5)安衛教育訓練未檢附上課之時程表,上課地點* 非室內上課照片,上課資料應含課程、工種、* 講師、簽到簽退時間等內容
- * (6) 各項作業主管未落實執行或於執行作業中簽名
- * (7) 增訂風險評估

工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表

工程名稱		檢查	E日期		年月	目
承攬廠商						
	檢查項目		檢查結果	アム 板	缺失及改善情形	
1.是否實施知)	·勤前教育(含工地預防災變及后	5害告		合格	不合格	
	:是否提報勞工保險(或其他商業 安全衛生教育訓練紀錄					
3. 勞工是否	確實配戴個人防護具					
	以下依個案需求自行擴充					
	- A N. 200			- 100	5.90	

檢查人員:

- 說明:1·本表提供廠商每日施工前辦理安全衛生自主檢查使用,表列為每日必檢查之項目,由檢查人員確實檢查簽認,並回報工地主任。
 - 2、檢查人員應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員擔任,前述檢查缺失應立即改善完成,未檢查合格者,廠商不得使其進場施工。
 - 3、本表得依工程個案需求自行增列其他檢查項目。

工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表

	年 月 日
查结果	缺失及改善情形
不合格	以大人人以 各份儿

檢查人員:

- 說明:1、本表提供廠商每日施工前辦理安全衛生自主檢查使用,表列為每日必檢查之項目,由檢查人員確實檢查簽認,並回報工地主任。
 - 2、檢查人員應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員擔任, 前述檢查缺失應立即改善完成,未檢查合格者,廠商不得使其進場施工。
 - 3、本表得依工程個案需求自行增列其他檢查項目。

- * 雇主對擔任下列作業主管之勞工,應於事前使其接受 營造作業主管之安全衛生教育訓練:
- * 一、擋土支撐作業主管。
- * 二、露天開挖作業主管。
- * 三、模板支撐作業主管。 作業主管應於作業中現場執行應盡職務
- * 四、隧道等挖掘作業主管。
- * 五、隧道等襯砌作業主管。
- * 六、施工架組配作業主管。
- * 七、鋼構組配作業主管。
- * 八、屋頂作業主管。(高空作業)





防災與安全-職安衛會議

1、每日:工具箱會議危害告知

2、每2週:職安衛聯合巡檢

3、每週:安全衛生協議組織會議

4、每月:職安衛區域聯防













防災與安全-教育訓練

- 1、新進人員6小時教育訓練
- 2、辦理職安衛教育訓練
- 3、公司鼓勵並提供職能進修補助













防災與安全-新冠病毒防疫

COVID-19 防疫作為

落實宣導 COVID-19防治










防災與安全行-執行成果

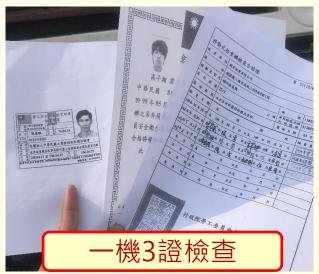











環境保育-環境監測

工區周遭鄰里出入道路交通安全









主辦機關重點核定事項

- * 1、工期核計及停、復工核定
- * 2、施工進度表核定
- * 3、材料審查
- * 4、變更設計作業
- * 5、同等品核定
- * 6、竣工確認及工期總核定
- * 7、驗收程序



金屬材料測試報告

Test Report for Metal Material



桂田技術顧問有限公司

桂田台南實驗室

地址: 台南市仁德區大順路22號 電話: (06)271-7111 傳真:(06)271-7570

測試編號: 111104000007

Address: No. 22, Dashun Rd., Rende Dist., Tainan TEL: (06)271-7111

頁次/頁數Page: 1/1

委 託 單 位: 興亞營造工程股份有限公司

Client

址:臺中市清水區中華路151-2號8樓

地

主: 國立成功大學

葉

送 樣 單 位:石昭永建築師事務所:陳建宏、興亞營造工程股份有限公司:高瑞茂 Sample Deliverer 取 樣 單 位: 石昭永建築師事務所:王世裕、興亞營造工程股份有限公司:高瑞茂

Sampler

承 包 商: 興亞營造工程股份有限公司 Contractor

材 料 廠 商:中云工程有限公司

工程名稱:成功校區東側教學会後期更新整建建築工程

件場部位Structure Location: 鋼構工程RH. BH. 錨錠螺栓

___Remark: 第三批鋼板

收件日期Delivery Date: 11(Nov)/04/100(2011)

测试日期Test Date: 11(Nov)/16/100(2011)

RH414×405×18×28 RH900×300×16×28 RH500×200×10×16 RH300×300×10×15 爐號:W2273 爐號:H05905 爐號:W2503

爐號: V2580

試 項目值 Specimen No

降伏點[N/mm²] Yield Point

伸長率[%]

Elongation

CNS 13812 SN490B規範 CNS 13812 SN490B規範 CNS 13812 SN490B規範 CNS 13812 SN490B規範 值:325-445 值:325-445

值:325~445

值:235-445

抗拉強度[N/mm 2] Tensile Strength

CNS 13812 SN490B規範 CNS 13812 SN490B規範 CNS 13812 SN490B規範 CNS 13812 SN490B規範 值:490-610

530 值:490-610

值:490-610

值:490-610

26.9 28.7 27.0 27.4 CNS 13812 SN490B規範 CNS 13812 SN490B規範 CNS 13812 SN490B規範

值:≥21

值:≥21

值:≥21

值:≥21 一 以下空白Blank Below —

附註: (1)本測試報告所列記錄僅對樣品負責。

(報告日期R.D.1001116)

會驗人員Test Representative of Customer: 石昭永建築師事務所:王世裕

The test results relate only to the items tested . (2)本測試係依據CNS 2111 G2013(1998)標準施行。

The Test Carried out According to CNS 2111 G2013(1996)

(3) 本報告未蓋銅印無效, 並不得塗改及掩錄複製。 Report shall not be reproduced except in full .

報告簽署 Signatory BAABBCB_AB_A

BACF(168

条統7-7

判定審核章

設計、規範值: 廢商初判人員簽名

□符合 □不符合

本件業經核對無誤並簽 ~

150-11.16

服務人員: 林其瑋

品質管制執行情形

混凝土材料試驗報告





○○○○□工程查核改善對策及追蹤表填寫說明

查核日期:○○年○○月○○日 頁共 承包商: XXX 監造: 缺失項目 XXXXX 改善對策 完成 查證結果 (含其他意見) (附改善前中後照片請註明) 主辦機關缺失 日期 1. 工程契約 (委 1. 主辦機關之缺失項目由主辦機關 請填寫缺失項 託監造部分) 填寫改善對策及說明,若無法改善 目改善完成時 內未明定懲罰 者,仍需提出無法改善之原因及如之日期,若為無 ※請依查核紀錄上之缺失項目編號 缺失項目編號 性違約金條款 何因應之作法。(詳附件一) 法改善者,則填 (扣點罰則)。 寫將因應作法 (4.01.09)提出之日期。 缺失編號 ※為查核紀錄上之缺失內容之編號。 2. 監造計畫核定 1. 主辦機關之缺失項目由主辦機關 延遲。 填寫改善對策及說明,若無法改 附件 --- 若提出之改善對策及說 (4.01.06)善者,仍需提出無法改善之原因 明,可檢附佐證資料者。 缺失內容 ※請依查核紀錄上之缺失內容填 ■ 整份文件所檢附之附件請依續 及如何因應之作法。(詳附件二) 編號,由附件一、附件二、附 件三…。 ■ 若該佐證資料為缺失改善照片 者,請依本小組檢送查核紀錄 之附件3表件製作。 附件 3 之填寫方式,請參後。 承包商 監造單位 主辦機關 (工地負責人核章) (工地負責人核章) (機關首長核章) ● 本張表件因只有主辦機關之查核缺失 是故僅需由主辦機關還行核章即可。 註:若本工程符合營造業法第三十條規定需置工地主任之工程,則承包商之欄位 需由該法規定之工地主任核章。

工程施工查核缺失改善前中後照片一覽表

工程名稱:

改善前

拍攝日期:103/02/25 缺點或建議項次:16.

說明:16. 圍牆擋土牆預留鋼筋參雜 10mm

及 13mm。 (5.02.99)

改善中(需同一角度拍攝)

拍攝日期:


缺點或建議項次:

說明:

改善後(需同一角度拍攝)

拍攝日期: 103/03/15 缺點或建議項次:16.

說明:經本公司查證本案圍牆施工詳圖 是以#3 鋼筋施作,所以有參雜#4 優於合 約規範,但是要感謝委員提醒,本公司 將加強現場工程人員訓練,並要求現場 工程人員盡監督施作及把關施作品質之 職責。

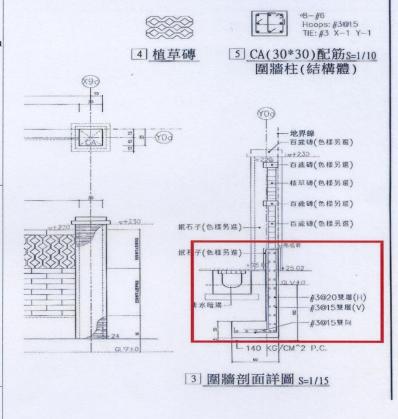





工程施工查核缺失改善前中後照片一覽表

工程名稱:

改善前

拍攝日期:103/02/25 缺點或建議項次:2.(2)

說明:施工之品質管理標準未符合需求 (1)給水配管查驗表之檢查項目欄之水管耐壓測試紀錄紀錄 10kg/30min,有誤,應為 10kg/cm2-1HR 以上(2)品質管理標準與查驗表之量化數值不一,如鋁門窗固定架間距;地坪磁磚砂漿厚度、填縫方式未確定;景觀植栽檢查項目未依設計圖量化。 (4.02.01.05)

改善中(需同一角度拍攝)

拍攝日期:

缺點或建議項次:

說明:

改善後(需同一角度拍攝)

拍攝日期:103/03/15 缺點或建議項次:2.(2)

說明:依委員指示辦理,修正鋁門窗固定架間距為 60cm;地坪磁磚砂漿厚度至少 35 mm,嵌缝方式以填縫劑填滿飽實; 景觀植栽檢查項目依委員指示辦理量 化。




绍門窗工程施工查驗表


#號: 工程名稱	嘉義市展光智能發展中	心身心障礙福利機材	梅查日期	Ar-	月	Э
	建物新建工程		100 100 100 100		,,	-
施工位置						
檢查結果	√與設計圖相符(或符合?	*紫程序) × 1	考选上有缺陷需改	正後再硝	1/2	(T) (T) (T)
符號說明	△鉄點已改正	/ /	张此項檢查項目			
VI- de	10 4 4	10.05	M. 201 AL	結	缺失情形	
作業	檢查知項	檢驗	动	微敞	(查验值)	
材料规格	型號、顏色	由業主或監造單位				
村村村地北部	尺寸, 數量	爽圖說符合				
施工而	彈水平控制線	所有門窗以水平控	制線為基準線			
	容許誤差	许误差 ±3mm(水平、垂直、出入)				
安慰	完成面高程	與地坪完成面高程	相同			
	門衛框下線	须作洩水坡度				
	纱門畜溢禮	纱門畜莲槽 高於粉剔完店面高度				
	固定片問距	不得大於 60cm				
_	門開方向	J-2%				
绍料及導軌	保護膜、保護蓋	使鋁料及導軌無損	収			
庆経	琰縫前墊塊	清除				
灰和	塞水泥漿	绝資				
塞水路	施工面	清潔乾淨				
25 1/2 1/2	防水填缝劑	確實				
完成面	框料外觀	清潔乾淨、無損壞				
光规如	四周環境	清潔乾堤				
	五金配件	完整				
测试调整	阿阿	囊活正常				-
	玻璃壓條	完全块人				
			Line American State of the Control o			S
	W. C. LONDON D. C.					

鋁門窗工程施工品質管理標準


	程項目	管理項目	管理標準	检查時機	检查方法	检查会
施	材料规格	型號 - 颜色	由其主成監造單位決定	选料時	3 税	逸貨時
r	45 A4 MC46	尺寸,数量	與關稅符合	施工前	尺目视	抽絵
新	施工面	彈水平控制線	所有門窗以水平控制線為基準線	施工前	水华儀	定基準
		容许误差	±3mm(水平、蚕直、出入)	施工中	水平尺	抽絵
		完成而高程	突設計完成而高程相 同	施工中	13 视	抽檢
安裝	門窗框下線	鎮作液水坡度	施工中	3 税	抽驗	
		纱門窗满槽	高於粉刷完成面高度	施工中	3税	抽繳
		国定其關距	不得大於 60cm	施工中	R	抽驗
I		門間方向	正確	施工中	目視	抽絵
中	绍科及導軌	保護展、保護蓋	张琰銘料及等執無損壞	施工中	3视	施工.中
	产好	旅缝前墊塊	清除	施工中	3税	施工.中
	EC FIE	塞水泥浆	飽實(視尺寸分次炭縫)	施工中	13 視	施工中
	Service .	施工而	清漂乾净	施工中	目視	施工中
	塞水路	防水填缝劑	確實	施工中	月視	施工中
	4	核料外觀	清潔乾淨、無損壞	施工後	目视	施工後
施	完成面	四周環境	清潔乾淨	施工後	目视	施工後
T.		五金配件	完整	施工後	3祝	施工後
後	测试调整	27 24	查活正常	施工後	现场操作	施工.後
		玻璃壓條	完全額嵌入	施工後	目視	施工.後

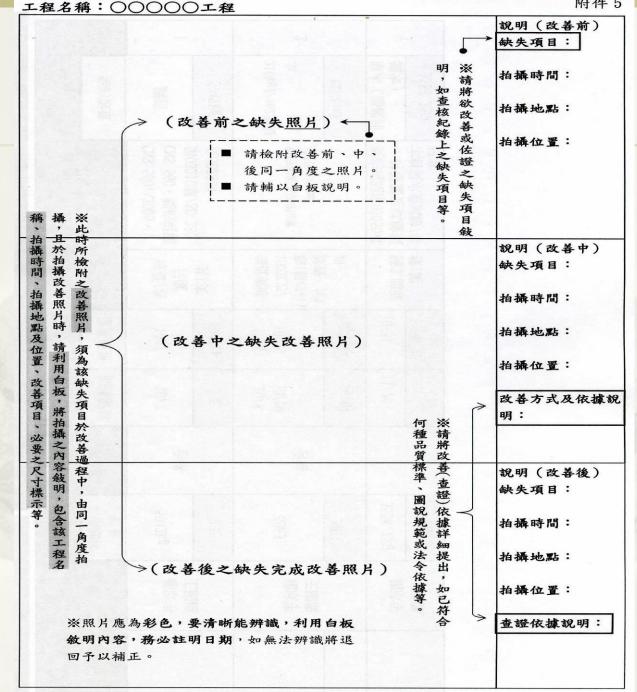


貳、工程查核及督導重點事項(缺失改善範例)

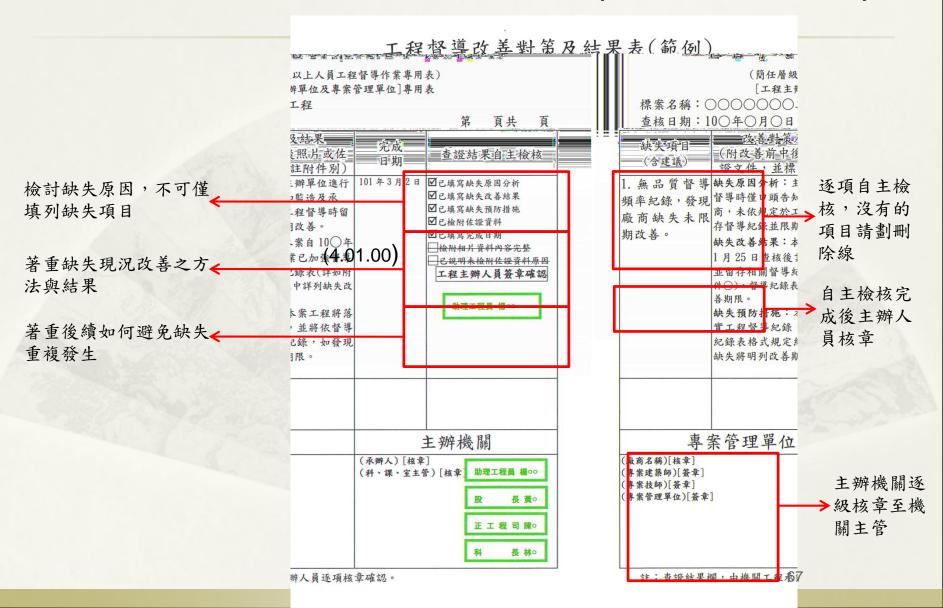

貳、工程查核及督導重點事項(缺失改善範例)

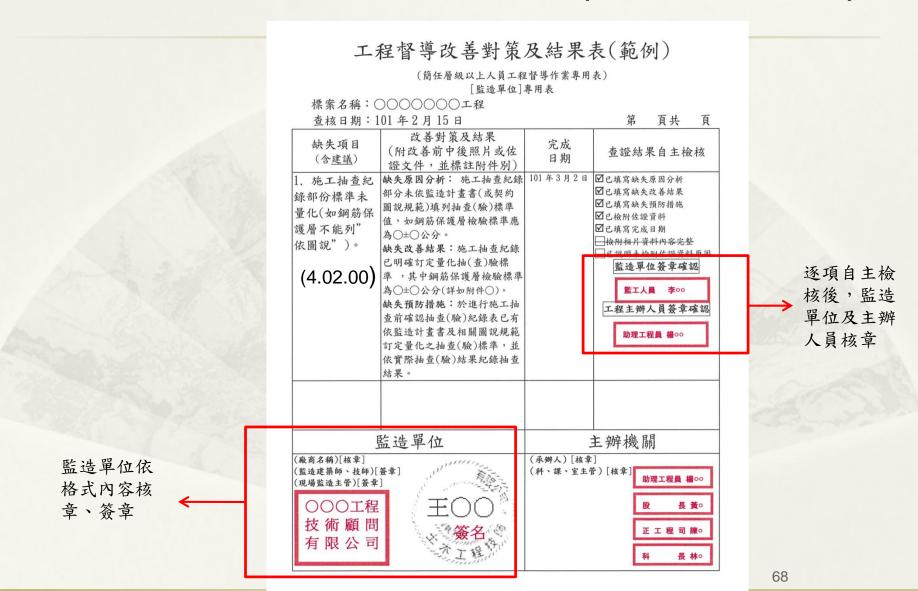

貳、工程查核及督導重點事項(缺失改善範例)

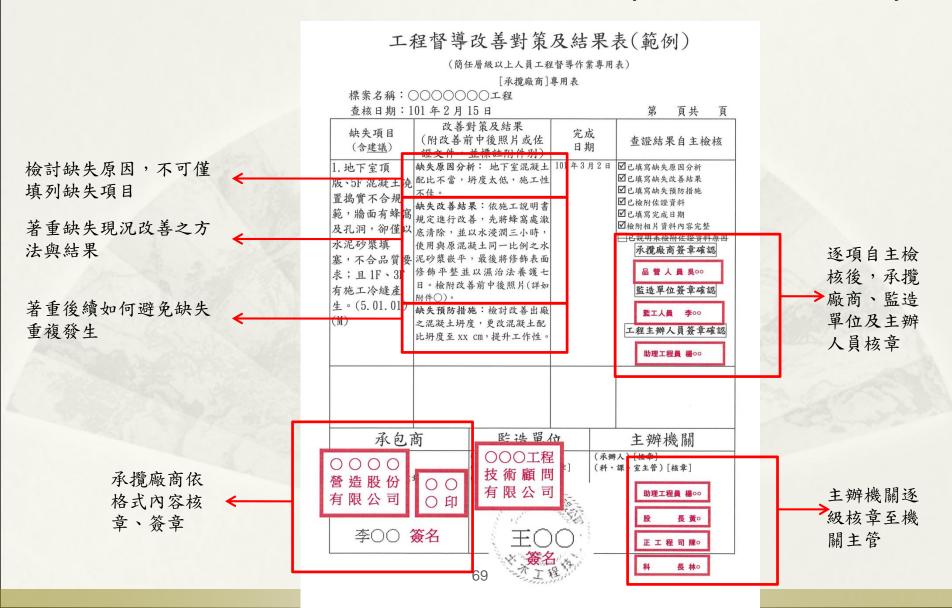



鋼凝工程顧問股份有限公司材料試驗室

地址:新竹市吉羊路124巷10號 電話:(03)5323820 傳真:(03)5323863



混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告

工程名稱:蘇拉颱風(內灣線K13+372-K13+839及K27+285-K27+454)邊坡滑落整建工程 報告編號:C031301544

承包廠

登錄編號: C006

業 取樣單位 委託單位

務段 務段

次:第1頁共1頁 收件日期: 102年03月02日

試驗日期: 102年03月04日

試驗時間: AM 08:49

結構部位: P1.12.P2.14.13.12 基樁

址:新竹縣竹東鎮仁愛里北岸八號

送驗人員:永瑄股份有限公司-張靖承

月04日 (2002)

會驗人員: N/A

				※試	驗	結	果 ※				
試體編號	試體 尺寸	平均 (cm)	材齡	製模 日期	最大荷重	抗壓面積	修正	抗壓	強度	破壞	試體或 蓋平
(取樣部位)	直徑	高度	(天)	(時間)	(kgf)	(cm²)	係數	(kgf/cm ²)	(MPa)	形態	缺陷
1	15.04	30.0	30	102.02.02	48760	177.66	-	274	26.9	a	良好
2	15.03	30.3	30	102.02.02	63764	177.42	-	359	35.2	a	良好
3	15.03	30.0	30	102.02.02	50187	177.42	-	283	27.8	С	良好
4	15.07	30.1	30 /	102.02.02	56065	178.37	-	314	30.8	a	良好
以下空白			V								

備註:---

附註:1.試體之製作由 永瑄 辦理。

2.試體之養護:養護單位: 工地現場; 養護方式: <u>飽和氫氧化鈣水</u>; 養護條件: <u>環溫溫度</u>。

養護起始時間:02/03 10:00;養護結束時間:03/02 08:00。

3.試驗時試體乾濕狀態:■面乾 □潮濕。

4.試體承壓面處理方式:■蓋平 □磨平 □彈性襯墊,處理單位:永瑄股份有限公司。

5.抗壓強度單位換算: 1 kgf/cm² = 0.0980665 MPa。

6.木架告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求爲主。





鋼凝工程顧問股份有限公司材料試驗室

地址:新竹市吉羊路124巷10號 電話:(03)5323820 傳真:(03)5323863



竹節鋼筋拉伸試驗報告

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	工程名稱	:蘇拉颱風	(內灣線 k13+732~k13+839及k27+285~	報告網
---------------------------------------	------	-------	-------------------------------	-----

k27+454) 邊坡滑落整建工程

承包廠商:

業 主: 取樣單位:

委託單位:

地 址:新竹市公道九路3段708號乙

鋼筋廠商:環東企業有限公司

結構部位 · N/A

送驗人員:奇欣營造有限公司-顏信安

會驗人員:N/A

報告編號: S011300714

登錄編號:TAF-S

頁 次:第1頁共1頁

收件日期: 102年 01月 23日 試驗日期: 102年 01月 23日

報告日期: 102年 01月 23日

試驗方法: CNS 560(2005)

送驗人員僅廠商,

且無會驗人員

H W.						※記		驗		結	果 ※				
試樣	爐 號	鋼筋規格		節高平均値 節距平均 (mm) (mm)			植 間隙寬度 平均値 (mm)		單位質量 (kg/m)	降伏點 (N/mm²)	抗拉強度 (N/mm²)	伸長率(%)	拉降比	彎曲試驗	
編號		₹//5 D.ds	種類	A側	B側	A側	B側	A側	B側	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	180°
		稱號		規範	6値	規範値		規範値		規範値	規範値	規範値	規範値	規範値	試驗結果
1	-	D16	SD420w	0.8	0.8	10.4	10.6	4.6	4.6	1.56	523	750	13	1.43	-
規範	芭 値	-0	-	0.7-	~1.4	11.1	以下	6.2以下		1.48~1.64	420~540	550以上	12以上	1.25以上	
2	-	D19	SD420w	1.2	1.3	11.9	12.0	3.3	3.3	2.24	451	673	23	1.49	-
規範	<u></u> 	-	-	1.0~2.0		13.3以下		7.5以下		2.14~2.36	420~540	550以上	12以上	1.25以上	-
3	-	D32	SD420w	1.8	1.9	19.9	19.8	5.6	5.6	6.38	469	685	20	1.46	-
規範	范値		-	1.6~3.2		22.6以下		12.7以下		6.13~6.65	420~540	550以上	13以上	1.25以上	-
以下	空白														
1335															
												Marin Day			

附註:1.本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求爲主。

2.本報告結果除非另有說明,否則僅對送驗樣品負責,另未經書面許可,不可部份複製。

3.本實驗室爲公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

4.本報告要求份數 5 份。

5.試驗人員:李明翰。

7

PARA

報告簽署人:曾秋香



鋼凝工程顧問股份有限公司材料試驗室

地址:新竹市吉羊路124巷10號 電話:(03)5323820 傳真:(03)5323863



竹節鋼筋拉伸試驗報告

工程名稱:蘇拉颱風(內灣線 k13+732~k13+839及k27+285~

k27+454) 邊坡滑落整建工程

登錄編號:TAF-S

報告編號: S041302672

承包廠商: 業 主:

頁 次:第1頁共1頁

取樣單位:

收件日期: 102年 04月 17日 試驗日期: 102年 04月 29日 報告日期: 102年 04月 29日

地 址:新竹甲公道五路二段/085%人2

試驗方法: CNS 560(2005)

鋼筋廠商:環東企業有限公司、 結構部位:N/A

送驗/員:環東企業有限公司-潘玉環

會驗人員:N/A

且無會驗人員

						※ 討	1	一驗		/ri⊣	/IN /**				
試樣編號	爐號	鋼筋規格		節喜不均值 (mm)		第起平均值 (mm)		間隙寬度 平均値 (mm)		單位質量 (kg/m)	降伏點 (N/mm²)	抗拉強度 (N/mm²)	伸長率(%)	拉降比	灣曲試驗
		- myorga	-	A側	B側	A側	B側	A側	B側	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	試驗值	180°
		稱號	種類	規範	応値	規範	 ⑥ ⑥ ⑥	規範値		規範値	規範値	規範値	規範値	規範値	試驗結果
1	-	D13	SD280	0.6	0.6	8.1	8.1	3.9	3.9	1.00	400	549	27	-	-
規範値		-	-	0.5~1.0		8.9以下		5.0以下		0.924~1.06	280以上	420以上	14以上	-	-
2	-	D25	SD420w	1.3	1.6	16.3	16.2	4.2	4.2	3.94	449	665	25	1.48	-
規範値				1.3~2.6		17.8以下		10.0以下		3.78~4.18	420~540	550以上	13以上	1.25以上	
3	-	D29	SD420w	1.4	1.6	17.0	17.0	4.4	4.4	4.97	440	648	27	1.47	-
規範	値	-	-	1.4~2.8		20.1以下		11.3以下		4.88~5.28	420~540	550以上	13以上	1.25以」	-
以下	空白														

附註:1.本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求爲主。

- 2.本報告結果除非另有說明,否則僅對送驗樣品負責,另未經書面許可,不可部份複製。
- 3.本實驗室爲公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。
- 4.本報告要求份數 5 份。
- 5.試驗人員:徐金詠/羅文祺。

72

報告簽署人:

檢驗報告判定審核章

麻商名稱:奇欣赞进有限公司



工地省及武城市 Test Report for the Density In Place of Soils

Civil Engineering Laboratory 0392

吉誠工程有限公司 桂田高雄實驗室

地址:高雄市仁武區八德一路395號

電話: (07)374-0353 傳真: (07)374-0128

報告編號: 13005563

頁次/頁數Page: 1/1

委 託 單 位: 昌吉營造股份有限公司

Customer 地

址:高雄市左營區大中一路386號

主: 高雄榮民總醫院

取樣人員:監造:陳建誠/昌吉營造股份有限公司:林建銘

Sampler

承 包 商:昌吉營造股份有限公司

Contractor

工程名稱:高齡醫學大樓與建工程

Project

結構部位Structure Location: 地下連通道結構回填土第一層

樣品說明Sample Description: 黃褐色土壤 THIST D #8 Tost Date: 07(Jul)/10/102(2013)

07(Jul)/10/102(2013) 取樣日期Sampling Date

0.1	2061	10.6	4.75mm(No.4)	1106	0.0	11.1	2119	97.3
Specimen No	kg/m²	%	mm	cm*	%	%	kg/m²	%
	Dry Density of Soil	Water Content of Soil	Density of Soil	Dry Density of Soil	No. 4	Corrected	Density Corrected	
「禄品」值	In Place	In Place	In Place Dry	In Place	Postiolos		Max. Dry	compaction
試	乾密度	含水量	粒 徑	體積	% of Oversized	最佳含水量	最大乾密度	Degree of Compaction
測項目	工地	工地	最 大	試體孔	停留	修正後	修正後	壓實度

以下空白Blank Below



工地密度試驗報告

Civil Engineering Laboratory 0392

Test Report for the Density In Place of Soils

古越工程有限公司

地址: 高雄市仁武區八德一路395號 電話: (07)374-0353 傳真:(07)374-0128

超 生 4年 8年 - 13005564

頁次/頁數Page: 1/1

委 託 單 位: 昌吉營造股份有限公司

Customer

址:高雄市左營區大中一路386號

業

主:高雄榮民總醫院

取樣人員:監造:陳建誠/昌吉營造股份有限公司:林建銘

Sample

承 包 商:昌吉營造股份有限公司

Contractor

工程名稱:高齡醫學大樓興建工程

Project

始據都在Structure Location: 地下連通道結構回填土第二層

樣品說明Sample Description: 黃褐色土壤 测試日期Test Date: 07(Jul)/10/102(2013)

取樣日期Sampling Date: 07(Jul)/10/102(2013)

01	2025	10.0	4.75mm(No.4)	1345	0.0	11.1	2119	95.6
	kg/m'	%	mm	C m,	%	%	kg/m'	%
Specimen No	of Soil	of Soil	Density of Soil	Dry Density of Soil	No. 4	Corrected	Density Corrected	
派品 值	In Place Dry Density W	In Place	In Place Dry	In Place	Oversized Particles	含水量OMC	乾密度 Max. Dry	Compaction
試	乾密度	含水量	粒徑	體積	% of	最佳	最大	Degree of
測 項目	工地	工地	最大	試體孔	停留	修正後	修正後	壓實度
观 La to Hitest Date. UI(Jul)	10/102(2010)		和 和 和 Samping	Date. UI	(Jul)/ J	10/102(4	2010)	

以下空白Blank Below —







